

SONY**Technische Information**

Datum 07.12.01	Ref.-Nr. TV04401R2	Modell KV-24LS35B, KV-24LS35E, KV-24LS35U	PC
Beanstandung Horizontalausgangsfehler bei 24-Zoll-Geräten [BERICHTIGUNG 2]			IRIS 1111

SYMPTOM

Horizontalausgangsfehler (Q533).



URSACHE

Großer Spannungs- oder Stromstoß.

ABHILFE

Das A Board wie folgt mit den Bauteilen des "24" H-Out Service Kit" (9-948-014-39) bestücken.

- Q533 "BU2515DX-127" (8-729-049-08) ersetzen.
- R550 "10 Ohm 2W" (1-215-880-00) bestücken.
- Die Bestückung von C542 und den Anschluss des Anodenkabels an die Bildröhre überprüfen.

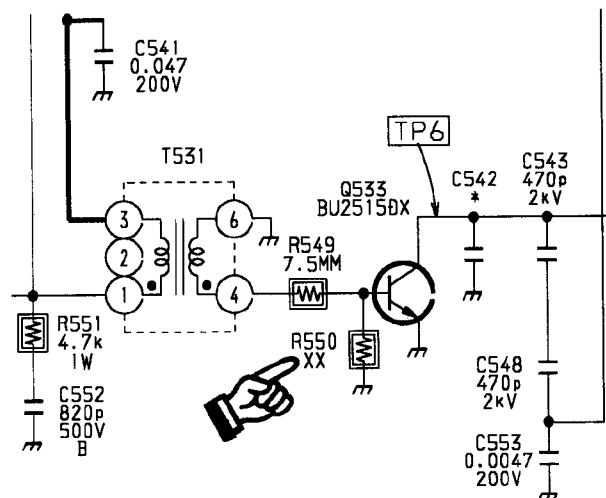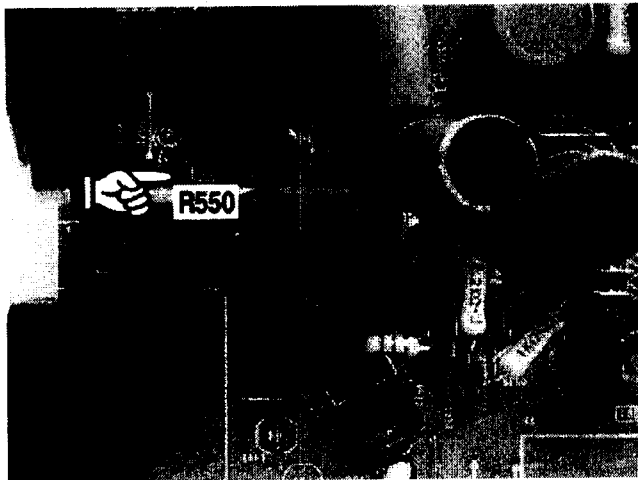

Flag	Symptom-code	ET-Nummer	Ref.-Nr.	Abteilungs-code	Platine	Fehler-code	Reparatur-code	Anz.
1	1111	9-948-014-39		DFL	A	N	A	1

FE-2

Sony Service Centre (Europe) N.V.
European Service Engineering
Technologielaan 7
B - 1840 Londerzeel

Kontaktadresse für Deutschland
Sony Consumer Service
Sony Deutschland GmbH
Hugo-Eckener-Straße 20, 50829 Köln
Telefon: 0180 / 5255950, Fax: 0180 / 5255951
(1 Min. = 0,24 DM - Stand Mai 1999)